


エクセルでつくる学生実験用教材としての簡易CAD/CAM

工作部門 機械加工技術班 林祐太

- ・工学部の改組・コロナ感染症でのもろもろも含め、2021年度に学生実験の1テーマとして工作を行う授業を新設した。
 - ・教員からは、学生が受講してきた製図や実習の内容を踏まえて、NC（数値制御式）工作機械を使用して欲しいとの依頼があった。

モーターの製作

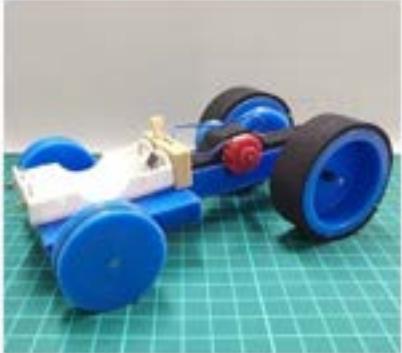

授業時間は3時間

どの職員でも実施可能に

授業のための補助教材を用意しておきたい

対話式に進める簡易CAD/CAM

- ・加工する材料・使用する工具を選択することで、適切な加工条件（回転数・送り速度）が指定される（データベースによる補助）
 - ・刃物の移動軌跡（座標の打ち込み）を視覚化する（グラフでの描画）
 - ・座標の小数点忘れなどよくあるミスを自動で修正

エクセルファイルを使用することで説明漏れを防止しつつ
学生の作業時間を予測しやすかった。
学生からの評価もまずまずでなんとか授業をつくりあげる
ことができたと思う。

①シート1:加工条件等の設定

学生番号	6051067	初期化
材料について		
材質	M/Cナイロフレ	
形状	X Y Z	100 85 15
工具について		
工具種類	正業フライス	
工具材質	粗粒	
工具	小	70
優先	万能	6
ワーク基準		
座標系	G54	
原点位置	5	
切削条件		
回転数	600	
送り速度	540	
修正1	1	
修正2	1	
切削速度	スルースピンドル	
加工方向	CW (時計回り)	
工具番号	24	
物の切削速度V:		
V=132		
一刀送り量 fsw=0.15		

材料・工具
を選択し、
回転数・送り速度等
の条件を決定する

- ・テーブル
- ・データの入力規則
- ・INDIRECT関数
- ・INDEX関数
- ・MATCH関数

図形の端点座標と移動
方式を打ち込み、加工
軌跡を描画する
キーワード


- ・グラフによる描画
直線と円弧
- ・図形のオフセット
交点の計算等

①シート2:加工パスの作成

出工具表

工具番号	GAL
開始位置	X: -120 Y: 0 Z: 0
終止位置	X: -130 Y: 0 Z: 0
	オフセット X: 0 Y: 0
G01	Z: -50 Y: 0 D: 1 S: 1
	Z: -50 Y: 25 D: 1 S: 1
	Z: 25 Y: 25 D: 1 S: 1
G02	Z: 25 Y: 25 D: 1 S: 1 C: 100
G01	Z: 50 Y: 25 D: 1 S: 1
	Z: 50 Y: -25 D: 1 S: 1
	Z: -25 Y: -25 D: 1 S: 1
G02	Z: -25 Y: -25 D: 1 S: 1 C: -100
G01	Z: -50 Y: -25 D: 1 S: 1
	Z: -50 Y: 0 D: 1 S: 1
	Z: 0 Y: 25 D: 1 S: 1
	Z: 25 Y: 25 D: 1 S: 1

(補足) 移動方式：直線・円弧

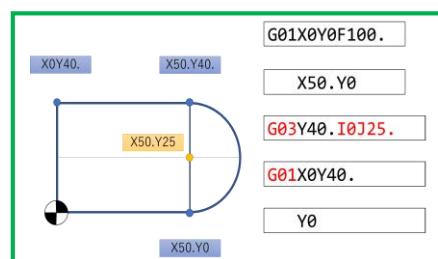


加工条件の設定（テーブルを利用したデータ入力）

①テーブルを作成する

表を作成し（範囲を選択し）、
ctl + tを押すとテーブルを作成できる

材料名	比重	切削速度	1刀送り
MCナイロン	1.2	55	0.1
ジュラルミン	2.79	70	0.15
真鍮	8.5	90	0.2
アクリル	1.4	80	0.2
S45C	7.86	25	0.05

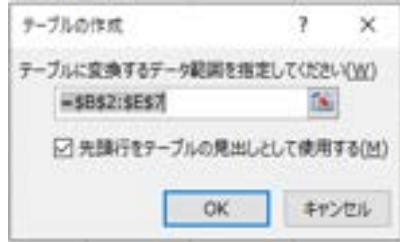

テーブル名も設定できるので、決めておく




情報の追加が容易（下の行・右の列に書くだけ）

②データの入力規則として利用する INDIRECT関数+テーブル名+[見出し]

材料について

材質	MCナイロン
	MCナイロン
	ジュラルミン
	真鍮
形状	アクリル
	S45C
	Z 15

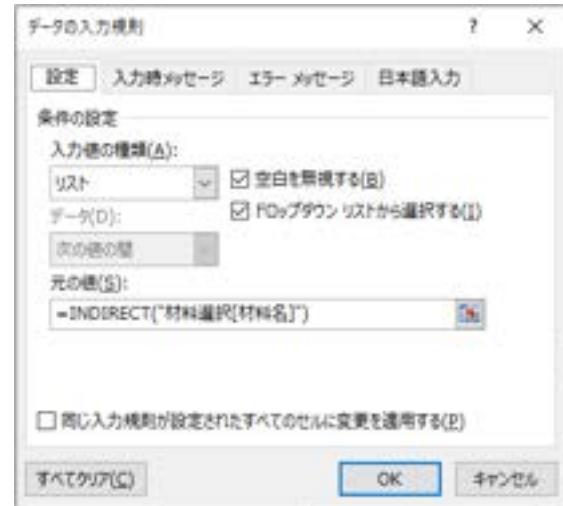

※=INDIRECT("A1")←A1セルの値を取得

③選択項目の組み合わせから値を計算

INDEX関数とMACTH関数

INDEX関数は、指定された行と列が交差する位置にあるセルの参照を返す

INDEX(配列, 行番号, [列番号])

INDEX(参照, 行番号, [列番号], [領域番号])

(例) =INDEX(材料選択,1,1)→MCナイロン

※①で作成したテーブル（材料選択）の1行1列の値はMCナイロンである。

MATCH関数は、指定した範囲を検索し、検索値の相対的な位置（上から数えて何番目か）を返す

MATCH(検査値, 検査範囲, [照合の種類])

(例) =MATCH("MCナイロン",材料選択[材料名],0)→1

※①で作成したテーブル（材料選択）の列「材料名」でMCナイロンは1行目である

材質	MCナイロン
工具種類	ラフィングエンドミル
工具材質	ハイス
具 報	φ10 刃数2


=INDEX(材料選択,MATCH(材料!E5,材料選択[材料名],0),3)*INDEX(工具選択,MATCH(材料!K5,工具選択[工具種類],0),2)*INDEX(工具材質,MATCH(材料!K6,工具材質[材質],0),2)*1000/(材料!K8*PI())

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D}$$

$$f = f_X \cdot n \cdot z$$

図形の描画（グラフで図形を表示する）


①加工形状の表示

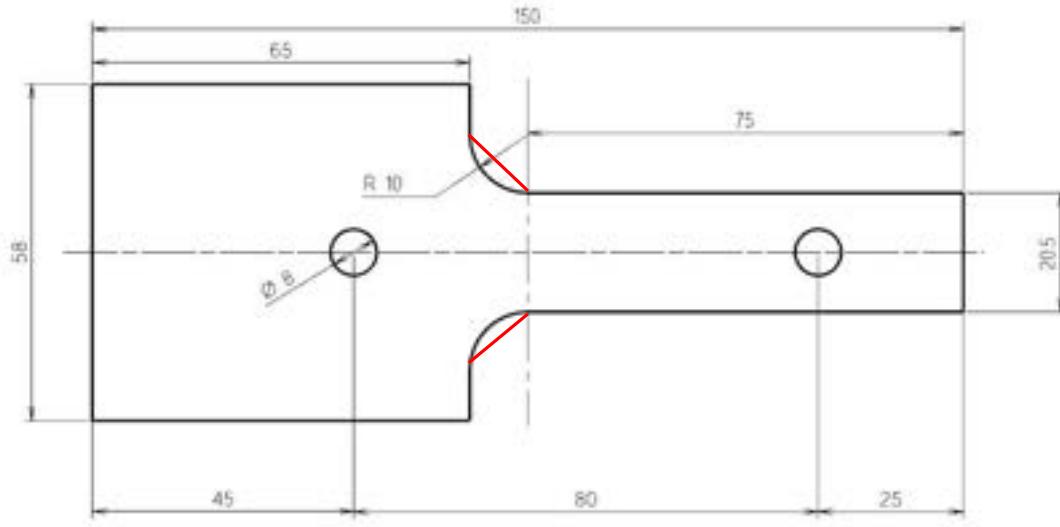

図面を見ながらGコード（機械への動作指示）を作成していく。

コードは座標で指示するので、座標を打ち込むごとに現在のパスを表示したい。直線部のみならグラフで行けそうなので、曲面の表示方法を検討する。


表示テスト：円の半径と中心点を元に通る座標を計算。360°あたり16分割程度が妥当。

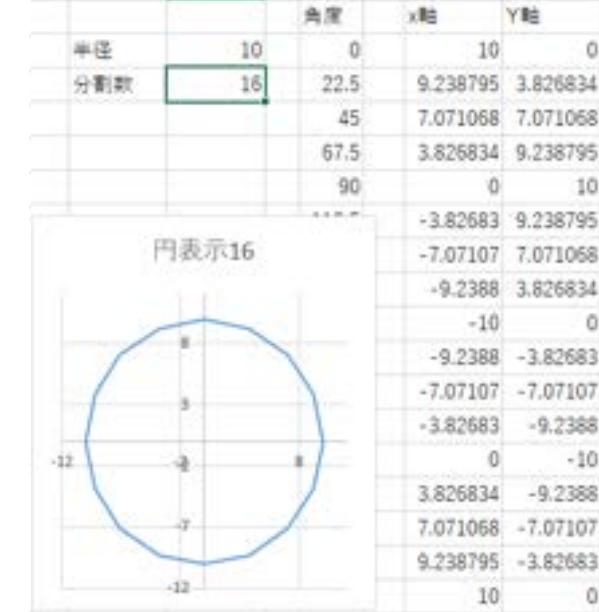

②工具軌道の表示（工具径補正への対忾）：もとの線を平行移動した後、交点の座標を計算する必要がある。

A:直線と直線の場合

工具径 (R) 補正の軌跡を描画する

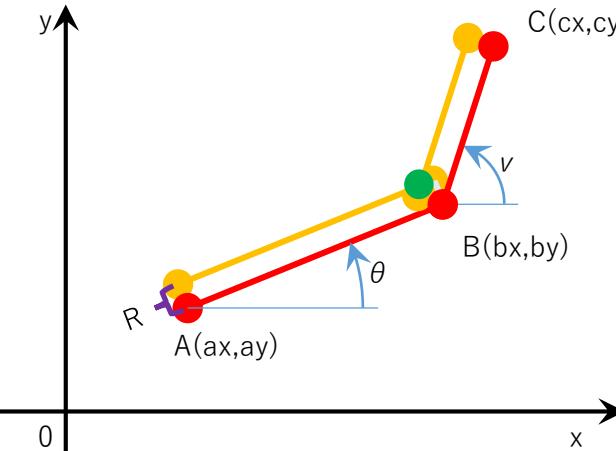

$$\bullet x = bx - R \sin \theta$$

$$- R \cos((180 - (\nu - \theta)) / 2) * \cos \theta / \sin((180 - (\nu - \theta)) / 2)$$

$$= bx - R(\sin \theta - \cos((180 - (\nu - \theta)) / 2) * \cos \theta / \sin((180 - (\nu - \theta)) / 2))$$

$$\bullet y = by + R \cos \theta$$

$$- R \cos((180 - (\nu - \theta)) / 2) * \sin \theta / \sin((180 - (\nu - \theta)) / 2)$$

$$= by + R(\cos \theta - \sin \theta * \cos((180 - (\nu - \theta)) / 2) / \sin((180 - (\nu - \theta)) / 2))$$

B:直線と円弧の場合

